


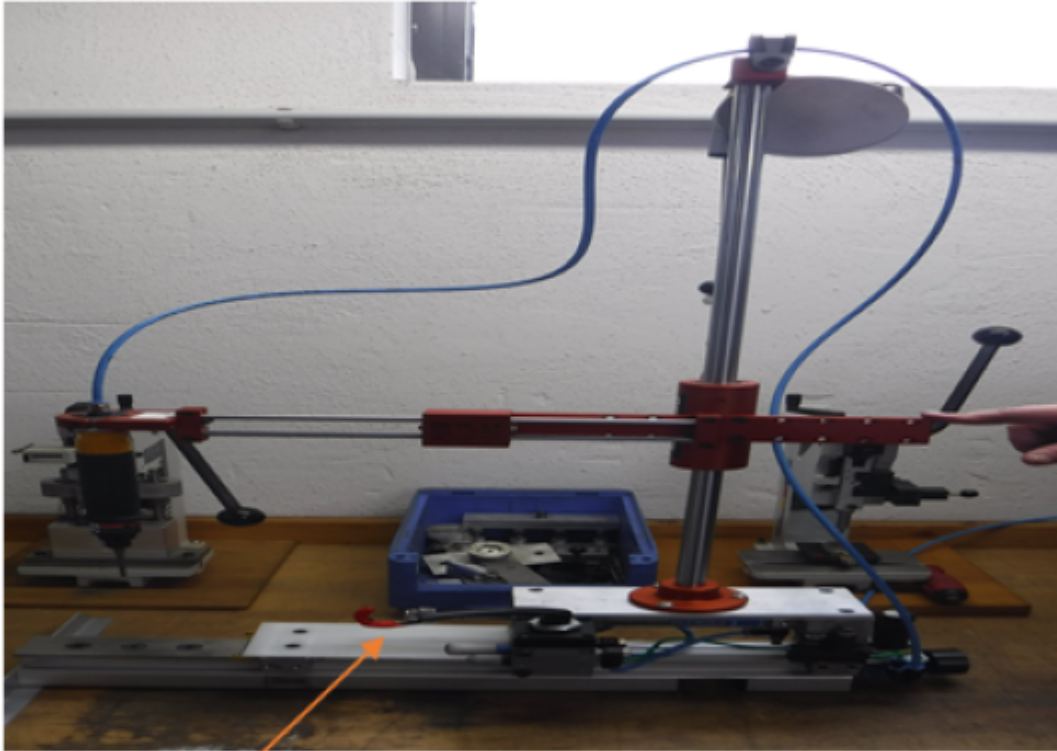
Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung		
	✓ AA = Arbeitsanweisung		
	FB = Formblatt		
	PA = Prüfanweisung		
Titel: Einstellung Fallschutzläufer (Klemmschieber-Bremsexzenter)		Nr.: HACA 4.2-AA-39	
1. Zweck / Ziel:			
Definierte Einstellung des Spaltmaßes zwischen Klemmschieber und Bremsexzenter am Fallschutzläufer 0529. 7 4.0A, 0529.74. 30, 052974. 50			
2. Geltungsbereich:			
Im Bereich Fallschutzläufer Montage			
3. Beschreibung der Inhalte:			

Bild 1



6mm Einstellblech

Bild 2

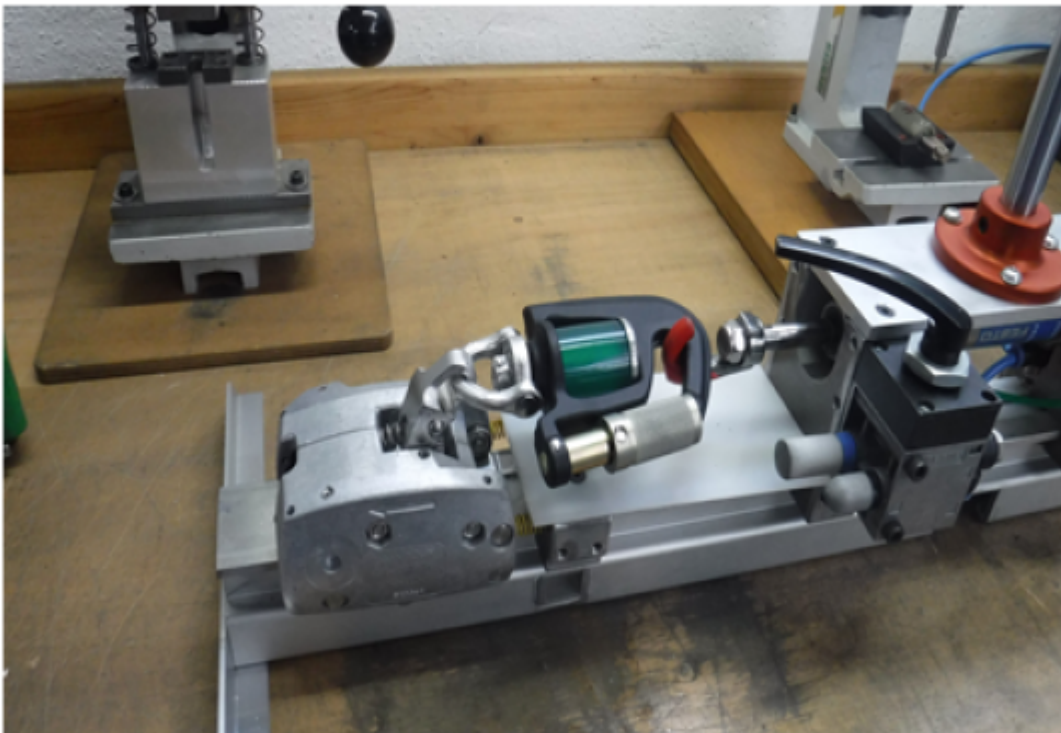


Bild 3

3.1 Allgemein

Fallschutzläufer 0529.74.30 einstellen.

Fallschutzläufer 0529.74.00 und 0529.74.50 sind auf die gleiche Weise einzustellen.

Zur Sicherstellung der richtigen Handhabung der Einstelllehre und des Drehmomentschraubers sind folgende Schritte durchzuführen.

3.2 Einstellen über die Einstellschrauben 0529.74.30

- Fallschutzläufer auf die Einstellstation mit Einstellblech 6mm (Bild 1) einschieben und Karabinerhaken mit Zug Haken Einstellstation verbinden (Bild 2)

3.3 Einstellen über die Einstellschrauben 0529.74.00 , 0529.74.50

- Fallschutzläufer auf die Einstellstation mit Einstellblech 5mm (Bild 1) einschieben und Karabinerhaken mit Zug Haken Einstellstation verbinden (Bild 2)

3.4 Einstellen über die Einstellschrauben 0529.74.00, 0529.74.30, 0529.74.50

- Das Einstellen erfolgt mit Hilfe eines Drehmomentschraubers über die Einstellschrauben. Wobei darauf zu achten ist, dass, der Drehmomentschraubers auf 1,0 Nm eingestellt ist (Bild 3)

3.5 Drehmomentschrauber 0529.74.00, 0529.74.30, 0529.74.50

- Der Drehmomentschraubers muss in einen Intervall von 6 Monaten überprüft werden.
- Erfolgt über Hand Drehmomentschraubers mit feste Einstellung auf 1.0 Nm.

3.6 Funktions- Überprüfung

- Nach dem Einstellen der Fallschutzläufer ist über eine Laufschiene die Funktion zu überprüfen.



Drehmomentschrauber



Fallschutzschiene

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Sicherheitsdatenblätter der benutzten Komponenten
 Arbeitsschutzvorschriften
 AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung
 PA 4.2-PA-02 Montage Fallschutzläufer
 PA 4.2-PA-28 Endabnahmeprüfung für Fallschutzläufer Typ0529.74.00, 0529.74.30 und 0529.74.50

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-39?rev=1657611663>

Last update: 2025/08/28 12:40

