

Qualitäts- Management System	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Kennzeichnung HACA- Qualitätssicherung		HACA 5.5-AA-09-5(Kennz. HACA- Qualitätssicherung) Seite 1 von 2	

1.Zweck / Ziel: Sicherstellung der von HACA geforderten Qualitätsrichtlinien.
2.Geltungsbereich: WE / AV/ VS / QS und alle in den Fertigungsprozessen eingebundenen HACA- Bereiche und Mitarbeiter. Im Teilestamm ist in der Maske 06, im Feld Qualitätssicherung, dass entsprechende Prüfkennzeichen hinterlegt. Zuständig für die Erstellung/ Änderung ist die QS.
3.Beschreibung der Inhalte: Auflistung und Definition der auf Maske 06 in der FRIDA hinterlegten Prüfkennzeichen.
4.Mitgeltende Dokumente und Unterlagen: PA 5.1-PA-03 Prüfnorm 320 PA 5.1-PA-02 Prüfnorm 321 verzinkte Oberflächen PA 5.1-FB-10 WE Prüfprotokoll AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung

Freigabe: HACA 5.5-AA-09-5			
Freigegeben:		Genehmigt:	
Name:	Reimer	Name:	Hotz
Datum:	07.07.2016	Datum:	07.07.16

Reimer

Hotz

Qualitäts-Management System		VA = Verfahrensanweisung			
	✓	AA = Arbeitsanweisung			
		FB = Formblatt			
		PA = Prüfanweisung			
Titel: Kennzeichnung HACA- Qualitätssicherung			HACA 5.5-AA-09-4(Kennz. HACA- Qualitätssicherung)		
			Seite 2 von 2		

Prüf-Kennzeichen	Bedeutung	Merkmal	Hinweis aus	Erledigungsvermerk auf LS/Lohnbeleg	Prüfmittel
WE320 AV320 VS320	Standard WE in WE Standard WE in AV Standard WE in VS	Identitätsprüfung, Lieferschein	5.1-PA-03 Prüfnorm 320, Normen Zeichnungen oder Teilstamm- Zusatztext (F10) Bestellung/ LS	Datum/Kurzzeichen	Schieblehre, Vergleichs- Grenzmuster, Maßband.
WE321	Oberfläche WE	Schichtstärke, Shorehärte, Oberfläche, Schweißnähte	Zeichnungen, Normen, oder Teilstamm- Zusatztext (F10) Maske 402	Datum/Kurzzeichen	Minitest 1001, visuell Zwick- Durom. Feuchtemess. Zwick- Material Tester
WE322 VS322	Abmessung WE Abmessung WE	Abmessung, Länge, Breite, Tiefe Fertigungsabmaße	Zeichnungen, Bestellung/ LS Teilstamm-Zusatztext (F10) Maske 402	Datum/Kurzzeichen	Schieblehre, Maßband Anschlag- Winkel
WE323 VS323	Merkmale WE Merkmale VS	Merkmale	Zeichnungen, Bestellung/ LS Teilstamm-Zusatztext (F10) Merkmale sind in Maske 402 zu definieren.	Datum/Kurzzeichen	Schieblehre, Vergleichs- Grenzmuster, Maßband.
WE324 VS324	Vorgabe HACA WE Vorgabe HACA VS	Vorgaben Intern	Teilstamm-Zusatztext (F10) Vorgaben sind in Maske 402 zu definieren.	Datum/Kurzzeichen	Lehre, Vergleichs oder Grenzmuster.
WE326	Biegeprüf. WE u. AV	Biegeprüfung	Teilstamm-Zusatztext (F10) Maske 402	Datum/Kurzzeichen	visuell
WSP1	Selbstprüfung	Vorgabe Intern Prüfung am Arbeitsplatz	4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung	Datum/Kurzzeichen	Schieblehre, Vergleichs- Grenzmuster, Maßband.
N	Keine Qualitätsprüfung				
WE888/ AV888/ VS888	Aus Zeitgründen noch nicht überprüft. Überprüfung muss bis max. Folgetag 9:00 Uhr nach Buchung erfolgen.				
AV999 / QS999 / TB999 / VS999 / WE999 / WZ999	Überprüfung und Freigabe nur durch die jeweiligen Fachabteilungen. Grund und Prüfmerkmale in Maske 402 definieren.				
QS109	Kontrolle des Werkzeugnis auf relevante Merkmale nur durch die QS.				
PSA99	Persönliche Schutzausrüstung und deren Einzelteile, Überprüfung und Freigabe nur durch die QS.				
99999	1. Serienlieferung, Neuteil, Neulieferant, Überprüfung und Freigabe nur durch die QS.				